

Christian Tjalsma  
0102 - 002056

Kerkvoogdij Ned. Herv. Gem. Gieten  
p/a de heer J.P.F. Venema  
Woerdakkers 26  
9461 ED GIETEN

Ref.: HR-200-B01  
Heerde, 27 januari 2003

nota 03435  
verstuurd op 19/12/02

Betreft: Van Dam-orgel Ned. Herv. Kerk Gieten

van Venema

Geacht College,

Tijdens de laatste bezoeken aan het orgel in Uw kerk is in het bijzijn van de heer Venema geconstateerd dat het orgel vervuild is en dat de registertrekker van de Trompet 'vast' zat en de verschillende trekkers onregelmatig zwaar "lopen".

Er zijn verschillende werkzaamheden in de kerk uitgevoerd, waarbij het orgel niet altijd volledig afgedekt is geweest. Hierdoor is er stof en gruis in het orgel gekomen. Daarnaast ligt het 'stof van de jaren' in het orgel. Door deze vervuiling zullen, met name, de pijpen bij het stemwerk steeds meer te lijden hebben. Om de kwaliteit van het orgel goed te houden en het instrument goed te kunnen blijven onderhouden adviseren wij U het orgel in combinatie met een jaarlijkse stem- en onderhoudsbeurt te laten schoonmaken. Dit betekent dat het pijpwerk van de lade genomen zal worden en het orgel in- en uitwendig zal worden gereinigd.

Het orgel zal op technisch functioneren worden gecontroleerd. Het probleem met de registertrekker van de Trompet is opgelost door een aantal stokschroeven minder vast aan te draaien. Hierbij werd geconstateerd dat het afregelen zich met bijzonder weinig marge liet uitvoeren. Wanneer het pijpwerk is afgenomen bestaat dan tevens de mogelijkheid de laden en stokken opnieuw af te regelen, waardoor de stokken weer een zekere marge hebben om te 'werken' zonder direct tot problemen te leiden. Voor het vervangen van de bestaande afdichtingen (leer) door in de huidige restauratiepraktijk toegepaste geweven viltringen die een zekere marge van werking van stokken op kunnen vangen en ook onder advies van de RDMZ worden toegepast, is een stelpost van - excl. 19% BTW opgenomen. Deze viltringen kunnen beter klimatologische veranderingen opvangen dan de destijds bij restauratie in 1974 toegepaste ringen (dit kan als een voortschrijdend inzicht worden beschouwd). Het laten aanbrengen van deze viltringen mag overigens beslist niet als vrijbrief worden beschouwd om ongecontroleerd te gaan stoken maar valt sterk te adviseren i.v.m. de grotere klimaatbestendigheid. We willen het laten uitvoeren hiervan echter ook niet als een "must" naar voren brengen omdat het huidige systeem zich - weliswaar met een kleinere marge - ook laat afregelen. Met de heer Venema is dit telefonisch doorgesproken. Met de heer Venema is ook gesproken over de plaatsing van een elektronische hygrometer bij het orgel (kosten ca. € 50,- en verkrijgbaar bij de betere elektronica-zaken). Een waarde van de relatieve

luchtvochtigheid tussen de 40 en 70% is als "goed" te kwalificeren voor het houtwerk en het orgel in Uw kerk.

Het pijpwerk wordt gereinigd en herplaatst waarna de intonatie pijp voor pijp nagelopen wordt. Het houten pijpwerk heeft recent ernstig te leiden gehad van droogte en is op plaatsen gescheurd. Met de heer Venema is een maximale stelpost van € 800,- overeengekomen voor restauratie van de houten pijpen (verrekening op basis van nacalculatie). Afsluitend wordt een integrale stembeurt uitgevoerd.

De kosten voor dit werk exclusief stelposten bedragen als vaste prijs bij uitvoering in december 2003/ januari 2004 (uitvoeringsperiode zoals besproken) ( ) - excl. 19% BTW.

De kosten voor dit werk inclusief volledige uitvoering van de stelposten als vaste prijs bij uitvoering in december 2003/ januari 2004 (uitvoeringsperiode zoals besproken) ( ) - excl. 19% BTW.

Betaling in twee gelijke termijnen; eerste termijn bij aanvang werk, tweede termijn bij oplevering.

Vertrouwende U van dienst te zijn zien wij Uw verdere berichten met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Uren

Pieter 75 1/4

waarvan 9 uur

houten pijpen - 4 p  
4 uur extra intonatie

Wim 8 1/2

Waarvan