

De Orgelcommissie Herv. Gen. Oosterbeekelen,
de heer J.B. Hoiving, wts,
Burg. de Kerkstraat 36,
7861AD Oosterbeekelen. Dr.

13 februari 1961.

Mijne heren,

Hierbij ontvangt u een rapport alsmede een voorstel tot restauratie en overplaatsing van het orgel, momenteel staande in de kerk te Burgweer.

Rapport

Het orgel is gemaakt door van Ceekelen in 1880. In 1954 is oorlogsschade hersteld door de ~~Stf~~ Manse Ruiters. Dit betrof in hoofdzaak het vernieuwen van een zijwand. Verder is het orgel ongewijzigd.

Dispositie (volgorde op de lade)

Prestant 8	Bas imffront, disc op de lade
Bourdon 16	G - b0 hout, rest metaal
Hoelpijp 8	C - B hout idem
Mondfluit 2	
Octaaf 4	
Viola Gamba 8	vanaf c0
Fluit 4	

Aangehangen pedaal C-c0

Windlade: eikenhout. Blaasbalg: grenen. Door inwerking van vocht in zeer slechte staat. Reeds in 1962 werd door ons op deze slechte staat gewezen. Orgelkas van vurenhout. Snijwerk van het front beschadigd. Op enkele plaatsen houtworm. Onderlijst van de siddentoren is verrekt.

Het schilderwerk, smart met gouden biesen en snijwerk bronskleurig, is kennelijk oorspronkelijk. Klavierbakstukken en lessenaar zijn in 1954 op eenvoudige wijze vernieuwd. Toetsbelag: celluloid. Enkele pedaaltoetsen zijn gebroken. Mechanieken in redelijke staat (veel oxydatie)

Pijpwerk in vrij goede staat.

Samenfassend kan worden gesteld dat het orgel indertijd van dagelijkse materialen is gemaakt en artistiek van goed gehalte is.

- vervolg op blad 2 -

Restauratie en overplaatsing

Deze bestaan uit onderstaande werkzaamheden:

1. Demontage uit de kerk te Borgweer en opslag in de werkplaats te Zuidwolda. Het orgel blijft 1 $\frac{1}{2}$ à 2 jaar in de werkplaats liggen, voordat er aan zal worden gewerkt. Het houtwerk zal dan tevens de normale vochtigheidsgraad weer hebben.

2. Restauratie der windlade.

De lade wordt ontleed en opnieuw verlijmd. Het cancellenraam wordt voorzien van hechthouten dakken. Voorts nieuwe ventielbelering, nieuwe leerpulpeten en nieuwe sleepafdichtingen (geweven vilt)

3. Geoxydeerde mechaniekonderdelen schoonmaken.

Ijzerwerk zwart schilderen. Abstracten van nieuw draadwerk voorzien.

Nieuwe registerschildjes aanbrengen. Gebreken aan het klavier herstellen.

Bakstukken en lijsten met mahonie fineren. Het toetsbeleg vernieuwen in oorspronkelijke staat met ivoor. Pedaalklavier herstellen en opnieuw voeren.

Alternatief is een nieuw pedaalklavier met pedaalkoppelwielbord maken, omvang C - d1.

4. De balg herstellen en opnieuw beleren. Eventueel een nieuwe balg van kleinere afmetingen. Een nieuwe windmachine met regelaar en dempkist aanbrengen. Kanalen winddicht maken. Ladenkondukten en vervoerplanken herstellen.

5. Beschadigingen aan metalen pijpwerk herstellen. Houten pijpen opnieuw verlijmen. Stoppen en voorslagen sluitend maken. Frontpijpen zuiver schoonmaken.

6. Gebreken aan de orgelkas herstellen. Snijwerk in het front completeren.

De kas invendig met een houtwormbestrijdingsmiddel behandelen.

Na voltooiing van het werk in de werkplaats eerst de kas in de kerk te Oosterhesselen plaatsen, zodat deze door derden kan worden geschilderd. Daarna het binnenwerk plaatsen. Toonhoogte en winddruk zoals het gerestaureerde werk zal aangeven

Oplevering over \pm 2 $\frac{1}{2}$ jaar.

Prijs f 48.500,—, BTW18% f 8.730,— Totaal f 57.230,— inkl.BTW.

De bovenschreven werkzaamheden beogen restauratie in ongewijzigde vorm. Overwogen kan worden om de dispositie te wijzigen en/of het orgel uit te breiden met een 2e manuaal. Uitbreiding met een 2e manuaal op andere wijze dan woensdag j.l. is voorgesteld; n.l. met een discantlade met een Cornet 5 sterk (de 5 stemmen apart speelbaar), Deze vorm werd bij het ontwerp voor het nieuw orgel ook geadviseerd.

Het bestaande orgel blijft dan eigenlijk ongewijzigd, hetgeen uiteraard een pluspunt is, terwijl voor een niet te groot extra bedrag veel mogelijkheden worden toegevoegd. Hiertoe worden 2 nieuwe klavieren met klavierkoppel gemaakt, in van Oeckelen stijl. Toetsbeleg: ivoor. De discantlade voor het 2e klavier wordt boven de lessenaar tegen de zijwand der kas geplaatst. De registertrekkers in een verticale rij rechts van de lessenaar.

Stemmen op dit 2e manuaal: Roerfluit 8, Open fluit 4, Quintfluit 3, Open fluit 2, Terte 1 $\frac{3}{5}$. Prijs van deze uitbreiding: f 21.000,— BTW f 3.780,— Totaal f 24.780,— inkl.BTW.

Uitbreiding met een volledig 2e manuaal met 4 stemmen van C tot f3, zoals woensdag j.l. is voorgesteld, blijkt \pm f 44.000,— inkl.BTW extra te kosten, hetgeen bovendien nogal wat wijzigingen aan het bestaande orgel noodzakelijk maakt.

Wij hopen u hiermede een passend plan te hebben aangeboden.

Wij zien daarom uw reactie met belangstelling tegemoet en tekenen,

hoogachtend,

Menze Ruiters Orgelmakers IV
J Holthuis