

1268-047-01

ERS

17 Januari 1955

526/S/v.L.

 
Aan het Rijksbureau voor de Monumentenzorg  
Smitswater 7  
te  
's-Gravenhage  
-----

betr.rest.orgel  
Roden.

Mijne Heren,

Opdat U daarvan zoudt kennis nemen zenden wij U bijgesloten  
copie van onze brief d.d.13 dezer aan de heer Jacobs te Leeuwarden.

Namens de Orgelcomm. der Ned.Herv.Kerk  
Hoogachtend

  
(C. van Lochem)  
Administrateur



Door Jacobs nog te verrichten werkzaamheden:

Rugwerkkast:

1. Gaten in zijpanelen dichten met 5 mm dik hout
2. Openingen tussen kaplijsten en kastregels aan de achterzijde vullen
3. Een degelijk slot (met sleutels) monteren in midden achterluik
4. Passtiften volgens oud model aan luiken monteren
5. Dekken naast de middentonen grondig en dus stofdicht herstellen of nieuwe van oud eiken aanbrenge. Een en ander redelijk vlak
6. Nieuw eiken dek op middentonen met veer en groef sluitend. De eerste 30 à 40 cm vanaf klavier gerekend uitneembaar
7. Rechter zijwand plank van middentonen met de zwarte brandvlekken losnemen en met brandvlekken naar binnen monteren
8. Het minderwaardige klemphout door beter vervangen

Hoofdwerkkast:

1. Verwisselde en bijgesneden lijstdelen moeten op hun plaats teruggebracht worden, eventueel opnieuw aangevuld
2. De snijwerklovers onder de frontlijst moeten op oude plaats gemonteerd worden en aangevuld. Aansluitstuk o.z. middentonen ondervullen
3. De zijwand panelen aan de balgkant moeten gelijmd worden en de stopwas verwijderd. Het gat daarin gevuld als in R.W. kastzijden
4. De openingen in de bovenkastzijwanden moeten gesloten worden door daar geheel nieuwe panelen in te monteren (van oud hout)
5. De openingen van  $\frac{1}{2}$  30 x 30 boven in de achterwand moeten met nieuwe luikjes gesloten worden
6. De grote gesneden vleugels moeten haaks op de kant gemonteerd worden
7. Het triplex van de H.W. frontlijst moet door massief hout vervangen worden
8. De door warm aangetaste achtervloerligger moet zo ver nog mogelijk is vernieuwd worden
9. Het vastgespijkerde lofwerk bij de voeten der frontpijpen moet losgenomen worden en met koperen schroeven gemakkelijk afneembaar weer gemonteerd worden. ~~aan aangevuld~~ De stukken tussen de velden moeten andersom gemonteerd worden en aangevuld, passend tussen de stijlen
10. De rammelende pennen van de bovenachterwand moeten opgedikt worden
11. Uitgesprongen stukken onder registertrekkers moeten aangevuld worden
12. Boven dit alles zal Jacobs alles nog eens nazien zodat volgens zijn zeggen alles piekfijn in orde zal komen

12 Februari afleveren

Betreffende Rugwerk no 6 beroept J zich op de vorige orgelverple<sup>aah</sup>ting 1933

Betreffende H.W. kast no 1 idem. Indien J dit op 't oordeel van de heer van Yperen aan durft te laten komen is 't mij goed.

Aldus vastgesteld op vergadering van Kerkvoogden op 27/1/55  
w.g. Mense Ruiter.