



J. Reil

KERKORGELBOUW

HEERDE (Holland)
TELEFOON 676 (K. 6782)
PRIVE TELEFOON 740
POSTGIRO 143020
BANKIER: NED. HANDEL MIJ., HEERDE

Orgel Ned. Herv. Kerk
te
W a p s e r v e e n
=====

HEERDE, 20 September 1955

Rapport.

=====

Het instrument is oorspronkelijk van zeer goed maaksel, volgens het naamplaatje geleverd door H.v.d. Molen te Steenwijk.

Het kastwerk is van vurenhout en geschilderd van buiten, van binnen blank en op verscheidene plaatsen door Molm aangetast. Om verdere verwoestiging te voorkomen moet de kast inwendig geheel met X y l a m o n behandeld worden. Dit middel is absoluut afdoende.

De windlade is zeer goed, van eikenhout vervaardigd en vertoont geen door- of bijspraak. Wel is de lederbekleding van de speelventilen, door jarenlang gebruik hard geworden, wat meewerkt aan het hinderlijke gerammel tijdens het spelen. Deze speelventilen moeten geheel nieuw met spepel schapenleder bekleed worden met een tussenlaag van zacht vilt.

De speelmechaniek rammelt ook zeer en om dit te verhelpen moet het walsraam met kernlaken worden bevilt, alle te grote ruimte die door de jaren in de aspunten is gekomen moet verwijderd worden.

De toetsen van het handklavier hebben ook te veel ruimte en moeten met kernlaken bevoerd worden.

De koperdraden van de abstracten en de koper verbindingsdraden van het walsraam naar de windlade moeten geheel vernieuwd worden.

Het pijpwerk, voor zo ver het van tinlegering is, is zeer goed, maar er zijn enkele stellen houten pijpen die van zeer slechte kwaliteit zijn en die moeten worden vervangen. Dat het orgel steeds weer in korte tijd ontstemt is komt van deze houten pijpen.

De pijpen van hout die vervangen moeten worden door metaalpijpen zijn:

Holpijp 8 voet, de eersten 12 houten pijpen moeten met xylamon behandeld worden en gevernist, de volgende 12 pijpen van hout moeten door metaalpijpen worden vervangen, dat zijn de pijpen vanaf klein c t/m b, gemaakt aansluitend aan de bestaande metalen pijpen vanaf C'.

Openfluit 4' voet zijn de eersten 24 pijpen van hout en zeer slecht en deze moeten vervangen worden door gedekte pijpen van tinlegering.

De pijpen moeten allemaal uit het orgel genomen worden en tevens moet dan het gehele orgel worden schoongemaakt. Kortom dit instrument is zo ver dat eens een grondige restauratie verricht moet worden, geschied dit dan is het minstens evengoed als een nieuw instrument, en kan zelfs een garantie van 10 jaar op deze werkzaamheden worden verstrekt.

Blad 2. Orgel Herv. Gemeente Wapserveen.
=====

Al deze werkzaamheden op blad 1 omschreven komen op f.1460.--
=====
inclusief omzetbelasting, reiskosten enz.

=====

Dan blijven wel nog wensen. Als vakman, en de tegenwoordige tijd in ogenschouw genomen dan is het niet meer verantwoordt om een zeer verouderd pedaalklavier van 12 toetsen te handhaven, dit moest vervangen worden door een van 27 toetsen met een behoorlijke orgelbank van eiken.

Bovendien zoude ik gaarne een kleine verandering in de dispositie zien toegepast. Het orgel heeft helemaal geen vulstem, wel twee tweevoeten. Daarom wilde ik gaarne van de Octaaf 2' een Quint 3' maken. Dit kan zeer goed door opschuiven van de pijpen naar de diskant en in de bas 5 grote pijpen bij te voegen. Het orgel krijgdt dan glans, dit is meer belangrijk als sterkte want met Uw zeer goedklinkende kerk heeft U daaraan geen behoefte.

Deze werkzaamheden komen op een prijs van f. 480.---.

=====

Opgemaakt te Heerde 20 September 1955.

