



FLENTROP-ORGELBOUW B.V. - ZAANDAM

ZAANDAM, 25 september 1974

Commissie van Beheer v.d. Geref. Kerk
De heer M. Koetsier
Havelterweg 41
Ruinerwold

JAS/NM

Geachte heer Koetsier,

Hierbij zend ik u een opgave van de werkzaamheden, die wij zouden kunnen uitvoeren binnen het bedrag dat hiervoor door u kan worden bijeengebracht.

De werkzaamheden beogen:

Het in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen van het Hoofdorgel, echter met dien verstande, dat in een later stadium het Rugwerk alsnog kan worden aangesloten.

Dispositie Hoofdwerk:

Prestant	8'
Holpijp	8'
Octaaf	4'
Fluit	4'
Quint	3'
Octaaf	2'
Woudfluit	2'
Quint	1 $\frac{1}{3}$ '
Gedektquint	3' bas
Cornet	II disc.
Mixtuur	IV-V
Trompet	8'

POSTBUS 1057 - ZAANDAM - KANTOOR WESTZIJDE 57 - ZAANDAM - TELEFOON (075) - 1686 51
P.O. BOX. 1057, ZAANDAM, HOLLAND. OFFICE: WESTZIJDE 57, ZAANDAM, TELEPHONE 168651, AREA CODE 075

Vervolgblad van brief d.d. 25 september 1974

Ann Commissie v. Beheer v.d. Geref. Kerk
De heer M. Koetsier
Ruinerwold

Pijpwerk

: Het historische pijpwerk zal worden gerepareerd, waarbij wij ervan uitgaan, dat de toonhoogte (dus de opzetstukken) niet gewijzigd worden.

Nieuw pijpwerk (behoudens afwijkingen bij detaillering)

Voor wat betreft het Hoofdwerk:

- ✓ Woudfluit 2' disc.
- ✓ Woudfluit 2' (wordt uit het Rugwerk genomen)
- ✓ Quint 3' Hoofdwerk, uit Bourdon 16' met aanvulling van 7 nieuwe pijpen.
- ✓ Cornet II (2 $\frac{2}{3}$ '-1 $\frac{2}{3}$ ')
Mixtuurpijpen, welke niet origineel zijn, vervangen door bijpassende pijpen.
- ✓ De Trompet 8' blijft gehandhaafd en zal zo goed mogelijk in orde worden gemaakt.

Windladen

✓ : De beide laden van het Hoofdwerk zullen volledig gerestaureerd dienen te worden. Eén en ander volgens de richtlijnen van Monumentenzorg.
Met het aanbrengen van een verend slepensysteem is in deze offerte rekening gehouden.

Tootstructuur

✓ : Deze zal geheel worden vernieuwd in een stijl, aansluitend bij de bouwwijze van het orgel.
Alléén het Hoofdwerkwalsbord zal worden gebruikt, daar dit zich in goede staat bevindt.

Klaviatuur

✓ : De klaviatuur zal worden gemaakt in de stijl van het orgel.
Het pedaalklavier zal eveneens in bijpassende stijl worden bijgemaakt.

Registertractuur:

✓ Deze zal worden gewijzigd en de oorspronkelijke aanleg zal zoveel mogelijk worden hersteld. Dit houdt in, dat de oorspronkelijke bas en discant functie van de registers weer zal worden hersteld. De wellen zullen worden gemaakt uit massief eiken, in stijl van het orgel.

Verspreidingsblad van brief d.d. 25 september 1974

aan Commissie v. Beheer v.d. Geref. Kerk
De heer M. Koetsier
Ruinerwold

Windvoorziening : De bestaande windvoorziening (magazijnbalg) zal worden geplaatst in de uitbouw achter het orgel. Hiertoe zal een vloer worden aangebracht, hetgeen niet in deze offerte is begrepen.

✓ In het windkanaal naar het Hoofdwerk zal een mechanische tremulant worden aangebracht.

De orgelventilator zal worden gecontroleerd en zo nodig gereviseerd.

Wanneer een en ander technisch niet verantwoord zal blijken te zijn, zal te zijner tijd tegen meerke ten een nieuwe orgelventilator van voldoende capaciteit worden geleverd.

Orgelkas : Alle werkzaamheden aan orgelbalkon en kas zijn niet in de kostenraming opgenomen. Wel is gerekend op het maken van tekeningen voor voldoende instructie.

De Hoofdorgelkas dient in ieder geval naar voren te worden geplaatst en in de balkonvloer moet een opening komen voor de Rugwerktractuur.

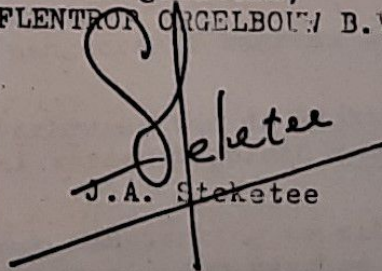
Op basis van de thans geldige C.A.O.-Orgelbouw komen de kosten van bovengenoemde werkzaamheden op: excl. B.T.W. f 65.700,-,-.

Hierin is niet begrepen de verblijf-, respectievelijk reis- kosten gedurende de montage en intonatie in de kerk. 772

Overige voorwaarden, zie bijgesloten modelcontract.

In een later stadium kan dan het Rugwerk en/of Pedaal toegevoegd worden. Bij de restauratie van het Hoofdwerk zal hiermee rekening worden gehouden.

Hoogachtend,
FLENTROP ORGELBOUW B.V.


J.A. Steketee

Bijl.

In 4-voud verstuurd