

A. H. DE GRAAF B.V.

ORGELMAKER

TEL 033 - 4 06 72

TEL WERKPLAATS: 03493 - 19 63

GIRO 3685182

BANK:

NED. MIDDENSTANDBANK N.V.

AMERSFOORT 65.29.13.539

HANDELSREGISTER K. v. K.

AMERSFOORT 18476

Orgelcommissie Ned. Herv. Kerk
Laan Copes van Cattenburch 69
Den Haag

LEUSDEN (Zuid),
PRINS HENDRIKLAAN 3

9 maart 1977

betr. Orgel in de Ned. Herv. Kerk te Nijeveen

Mijne Heren,

Hiermede doe ik U offerte toekomen voor reconstructie en herstel van het orgel in de Ned. Herv. Kerk te Nijeveen.

In deze offerte zijn de volgende werkzaamheden begrepen:
Het vervaardigen van een geheel nieuwe, massief eikehouten kast naar een ontwerp dat geïnspireerd zal zijn op de nog bestaande orgelkasten van de orgelmakers Stulting en Maarschalkerweerd.

Daarbij zal de nog aanwezige frontpijpenstok, alsmede de windlade en origineel pijpwerk als uitgangspunt dienen voor de afmetingen en vorm van de nieuwe kast.

De in het front te plaatsen pijpen zullen alle nieuw gemaakt worden, daar de oorspronkelijke niet meer aanwezig zijn.

De labiumvorm van deze pijpen wordt uitgevoerd naar voorbeeld van de frontpijpen in het orgel te Deurne.

Het klavier wordt gesitueerd aan de frontzijde, zoals oorspronkelijk.

Het bestaande "Proper" klavier kan hiervoor gebruikt worden.

De omlijsting daarvan wordt aangepast in stijl van de kast.

Het mechaniek wordt geheel nieuw gemaakt, zoveel als mogelijk naar voorbeeld van nog aanwezig materiaal.

Het registermechaniek wordt wederom volgens bas- en diskant registers ingericht.

Daartoe worden de slepen van de verschillende stemmen weer ontkoppeld en voorzien van een nieuw rgeerwerk.

De registerknoppen worden gemaakt van ebbenhout naar voorbeeld van de registerknoppen van het orgel te Deurne.

De registernaamplaatjes worden, in nader overleg omtrent de uitvoering, nieuw gemaakt.

De windlade wordt geheel gerestaureerd naar de regels, gesteld door Monumentenzorg, zonder verandering van constructie.

Vervolg offerte Ned. Herv. Kerk, Nijeveen d.d. 9 maart 1977

Het nog aanwezige pijpwerk wordt zorgvuldig hersteld.

De houten pijpen nazien op losse lijnaden en zo nodig belijmen met perkament; de stemstoppen voorzien van nieuw leder en de voorslagen vast lijmen.

Ingescheurde bovenranden van metalen pijpen solderen en zo nodig vernieuwen.

De toonhoogte blijft in principe onveranderd, tenzij anders mocht blijken.

De intonatie wordt gecontroleerd en waar nodig in orde gebracht.

Het verdwenen register Dulciaan 8 voet wordt opnieuw geplaatst. Gezocht dient te worden naar een geschikt voorbeeld.

Het nieuwe pijpwerk wordt in dezelfde legering gemaakt als het bestaande pijpwerk en de intonatie wordt naar het bestaande klankbeeld uitgevoerd.

Doordat de afmetingen van de nieuwe kast kleiner zijn dan de thans bestaande, zal er ook een nieuwe blaasbalg met toebehoren gemaakt moeten worden.

Het nieuw te maken windkanaal wordt dan tevens weer op de oude manier aangesloten op de ventielkast.

Een nieuwe windmachine met dempkist zorgt voor de benodigde wind.

Alle nieuwe houten onderdelen worden uitgevoerd in eerste klas eike- en/of grenenhout.

Alle draadwerk van messing.

Wanneer het orgel kant en klaar is afgeleverd, zal het de volgende dispositie hebben:


x Prestant	4 vt.	bas- en diskant
x Prestant	8 vt.	„ „ „
x Holpijp	8 vt.	„ „ „
x Viola di Gamba	8 vt.	doorlopend
x Fluit	4 vt.	bas- en diskant
x Woudfluit	2 vt.	„ „ „
Dulciaan	8 vt.	„ „ „

De kosten voor deze werkzaamheden, incl. snijwerk, zijn f 67.800,--
18% b.t.w. 12.204,--

f 80.004,--
=====

De leveringsvoorwaarden vindt U op bijgevoegd contract.
Verblijf ik in afwachting,

Hoogachtend,

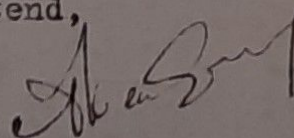

Advies kosten + f. 5.000,- / f. 6.000,-
zonder lakwerk en verguldwerk
Wij geen architectkosten.