

MENSE RUITER orgelmakers b.v.

Oosterseweg 13 - 9785 AD Zuidwolde-Groningen

Telefoon 0 5900-1 39 37 (b.g.g.: 1 49 49)

Postrekening 81 03 34

Bank: RABO Bank Bedum Nr. 30.58.15.776

N.M.B. Bedum Nr. 66.98.12.676

Kerkvoogdij Herv. Gem. Diever,
p/a de heer M. Bruynzeel,
Pucklaan 13,
7981 LN DIEVER.

Zuidwolde, 18 februari 1987.

Mijne heren,

Bijgaand ontvangt U een offerte voor de windladerrestauratie van Uw kerkorgel. De werkomschrijving is opgesteld in overleg met Uw adviseur, dhr. A.S. Tuinstra te Groningen.

Inmiddels verblijft,

hoogachtend,

Mense Ruiters Orgelmakers B.V.

J. Holthuis.

Copie met gelijke post naar dhr. Tuinstra te Groningen.

Windladerrestauratie met bijkomende werken, van het orgel in de Hervormde kerk te Diever.

De restauratie beoogt technisch herstel en consolidatie in de huidige vorm, waarbij alleen een concessie wordt gedaan aan de huidige moderne kerkverwarming.

Demontage.

Uitnemen van pijpwerk, windlade en welraam en transport naar de werkplaats.

Laderrestauratie.

De lade ontleden en schoonmaken.

Cancellenraam met sponsels opnieuw verlijmen.

De bovenzijde van het cancellenraam van een hechthoutdek voorzien. Cancellen met leerstroken belijmen.

Belering van de windkast en ventielen vernieuwen volgens de door Van Oeckelen gebezigde werkwijze.

Messing veren en stiften op duurzaamheid controleren, eventueel vernieuwen. Pulpeetdraden idem.

Tussen bovendek en slepen, en slepen en pijpstukken geweven viltringen aanbrengen.

Conducten opronden, vervoerplanken opnieuw verlijmen.

Mechaniekrestauratie.

Ladewelraam nazien, wellen ontroesten en opnieuw zwart schilderen. Overmatige speling wegnemen.

Abstrakten van nieuw messingdraad voorzien.

Registermechaniek nazien, slijtage verbeteren.

Orgelkas.

De kas inwendig met een houtwormbestrijdingsmiddel behandelen. Gebreken aan luiken enz. herstellen.

Pijpwerkrestauratie.

Houten pijpen zijn in een eerdere fase reeds gerestaureerd.

Metalen pijpen opronden. Beschadigingen aan voeten en bovenranden herstellen. Toonhoogte en stemrichtingen blijven ongewijzigd.

Oxydatie op tongen en kelen verwijderen. Te hard geworden belering vernieuwen. Indien nodig stemkrukgeluiders aanbrengen.

Na remontage de intonatie op de verbeterde windtoevoer, waar nodig, herstellen.


De kosten van deze werkzaamheden zijn f. 34.500,-- excl. BTW.

Het werk kan over 10 à 12 maanden worden opgeleverd.

Het orgel is in 1880 met beperkte middelen in Diever geplaatst.

Uitbreiding van dispositie met 1 of 2 stemmen is wenselijk. De lade is nu echter reeds te klein voor de erop geplaatste stemmen. In de huidige aanleg met conducten en van de lade afgevoerde pijpen, is voor een kantsleep geen plaats zonder vrij omvangrijke wijzigingen van pijpenbanken en conducten.

Een andere mogelijkheid is het vergroten der windlade middels het vervangen van alle scheien, sponsels en zijregels door nieuwe, welke 1 of 2 stokbreedtes langer zijn.

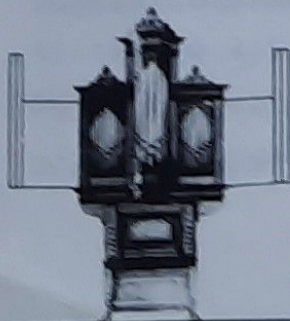

MENSE RUITER orgelmakers b.v.

Geoffreerd wordt het toevoegen van 1 pijpstok met sleep, tussen Fluit 2' en Trompet. Hierop wordt een Cornet 3st. geplaatst. Samenstelling: 22/3 - 2 - 13/5.

De pijpen C - B van Fluit 4' worden afgevoerd op de bas van deze nieuwe pijpstok. Ruimte voor de ontbrekende pijpen C - B van Trompet 8' wordt hiermee eveneens verkregen.

De windkast der lade komt door deze wijziging dichtter bij de achterwand; het welbord dient hierdoor ten dele te worden vernieuwd.

De kosten van dit extra werk zijn f. 11.100,— excl. BTW.

Het aanbrengen van een kantsleep aan de frontzijde van de lade betekent het wijzigen van de opstelling der van de lade afgevoerde Bourdon 16'-pijpen, alsmede het wijzigen van de conductaanleg naar deze pijpen en naar het front. Cornet 3st. wordt op verhoogde banken, aangebracht op de kantsleep, opgesteld.

De kosten van dit extra werk zijn gelijk aan de eerder omschreven ladevergroting.

Zuidwolde, 18 februari 1987.

